

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Методы измерения силы натяжения арматуры

Reinforced concrete structures. Methode for  
determination of reinforcement tencioning tendon

Дата введения 1977-07-01

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 1 февраля 1977 г. N 4

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1988 г.

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конструкции, изготовляемые с натяжением арматуры механическим, электротермическим, электротермомеханическим способами, и устанавливает следующие методы измерения силы натяжения арматуры:

гравитационный метод измерения;

метод измерения по показаниям динамометра;

метод измерения по показаниям манометра;

метод измерения по величине удлинения арматуры;

измерение методом поперечной оттяжки арматуры;

частотный метод измерения.

## 1. Общие положения

1.1. Применение метода измерения силы натяжения арматуры устанавливается в рабочих чертежах, стандартах или технических условиях на преднапряженные железобетонные конструкции.

1.2. Измерение силы натяжения арматуры осуществляется в процессе ее натяжения или после завершения натяжения.

1.3. Для измерения силы натяжения арматуры применяются приборы - ПРДУ, ИПН-7, ПИН, прошедшие государственные испытания и рекомендованные к массовому выпуску.

Схемы и технические характеристики приборов приведены в приложении 1. Допускается применение и других приборов, удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта.

1.4. Приборы, применяемые для измерения силы натяжения арматуры, должны быть поверены по [ГОСТ 8.002-86](#) и иметь градуировочные характеристики, выполненные в виде таблиц или графиков.

1.5. Перед применением прибор должен быть проверен на соответствие требованиям инструкции по его эксплуатации. Порядок проведения измерений должен соответствовать порядку, предусмотренному этой инструкцией.

1.6. Результаты измерения силы натяжения арматуры должны записываться в журнал, форма которого приведена в приложении 2.

## **2. Гравитационный метод измерения силы натяжения арматуры**

2.1. Гравитационный метод основан на установлении зависимости между силой натяжения арматуры и массой грузов, осуществляющих ее натяжение.

2.2. Гравитационный метод применяется в тех случаях, когда натяжение осуществляется грузами непосредственно через систему рычагов или полиспастов.

2.3. Для измерения силы натяжения арматуры измеряют массу грузов, по которой определяют силу натяжения арматуры с учетом системы передачи силы от грузов к натягиваемой арматуре, потерь от трения и других потерь, если таковые имеются. Учет потерь в системе передачи силы натяжения от грузов арматуре осуществляется динамометром при градуировке системы.

2.4. Масса грузов должна измеряться с погрешностью до 2,5%.

## **3. Измерение силы натяжения арматуры по показаниям динамометра**

3.1. Метод измерения силы натяжения арматуры по показаниям динамометра основан на связи между силой натяжения и деформациями динамометра.

3.2. Динамометр включают в силовую цепь арматуры между концевыми упорами или за их пределами таким образом, чтобы сила натяжения арматуры воспринималась динамометром.

3.3. Силу натяжения арматуры определяют по градуировочной характеристике динамометра.

3.4. При включении динамометра в цепь из нескольких параллельно расположенных арматурных элементов измеряют суммарную силу натяжения. Величину силы натяжения в каждом элементе можно определять одним из методов, указанных в разд. 5, 6 и 7 настоящего стандарта.

3.5. Для измерения силы натяжения арматуры применяют образцовые динамометры по [ГОСТ 9500-84](#). Допускается применение других динамометров с классом точности не ниже 2,5.

3.6. Величины получаемых показаний должны находиться в пределах 30 - 100% шкалы динамометра.

## 4. Измерение силы натяжения арматуры по показаниям манометра

4.1. Метод измерения силы натяжения по показаниям манометра основан на зависимости между давлением в цилиндре домкрата, измеряемом манометром, и силой натяжения арматуры.

4.2. Измерение силы натяжения арматуры по показаниям манометра применяют при натяжении ее гидравлическими домкратами. Определение метрологических характеристик гидравлических домкратов осуществляют по [ГОСТ 8.136-74](#).

4.3. Определение силы натяжения арматуры по показаниям манометра осуществляют непосредственно в процессе натяжения и завершают при передаче усилия с домкрата на упоры формы или стенда.

4.4. При групповом натяжении арматуры определяют общую силу. Величину силы натяжения каждого элемента определяют одним из методов, указанных в разд. 5, 6 и 7 настоящего стандарта.

4.5. Для измерения силы натяжения арматуры применяют образцовые манометры по ГОСТ 8625-77 с гидродомкратами.

4.6. Класс точности манометров, определяемый по [ГОСТ 8.401-80](#), должен быть не ниже 1,5.

4.7. При измерении силы натяжения по показаниям манометра величины получаемых значений должны находиться в пределах 30-90% шкалы манометра.

4.8. При натяжении арматуры гидравлическими домкратами в гидросистеме устанавливают те же манометры, с которыми проводилась градуировка.

## 5. Измерение силы натяжения арматуры по величине ее удлинения

5.1. Метод измерения силы натяжения по величине удлинения напрягаемой арматуры основан на зависимости удлинения арматуры от величины напряжений, которая с учетом площади поперечного сечения арматуры определяет силу натяжения.

5.2. Метод измерения силы натяжения арматуры по величине ее удлинения, вследствие относительно невысокой его точности, применяется не самостоятельно, а в сочетании с другими методами, приведенными в разд.3, 4, 6 и 7 настоящего стандарта.

Относительно невысокая точность этого метода обуславливается изменчивостью упругопластических свойств арматурной стали, а также деформативностью форм и упоров.

5.3. Для измерения силы натяжения по величине удлинения необходимо определить величину истинного удлинения арматурного элемента при его натяжении и иметь диаграмму "напряжение-удлинение" арматуры.

5.4. Расчет удлинения арматурной стали при отсутствии диаграммы "напряжение-удлинение" допускается производить по формуле, приведенной в приложении 3.

5.5. При электротермическом способе натяжения с нагревом вне формы длина арматурного элемента назначается заранее с учетом упругопластических свойств стали, длины формы, потерь напряжений вследствие деформации форм, смещения и смятия упоров арматуры и систематически контролируется. Эти потери устанавливаются в начале производства и проверяются периодически.

5.6. Метод измерения силы натяжения по удлинению арматуры применяют в сочетании с методами измерения силы натяжения по показаниям манометра или динамометра. При этом фиксируется момент начала смещения стрелки манометра или динамометра и после этого измеряется удлинение арматуры.

5.7. Для измерения длины арматуры, формы или станда и удлинений при натяжении арматуры применяются:

линейки металлические измерительные по [ГОСТ 427-75](#);

рулетки металлические измерительные по [ГОСТ 7502-80](#);

штангенциркули по [ГОСТ 166-80](#).

5.8. Силу натяжения арматуры по ее удлинению определяют как произведение площади ее поперечного сечения на величину напряжения. При этом площадь поперечного сечения арматуры, взятой из партии, определяют в соответствии с п.2.3 [ГОСТ 12004-81](#).

5.9. Величину напряжений определяют по диаграмме растяжения арматуры, взятой из той же партии. Построение диаграммы производится в соответствии с п.8 [ГОСТ 12004-81](#).

5.10. Величина удлинения арматуры измеряется приборами, установленными непосредственно на арматуру; индикаторами часового типа по [ГОСТ 577-68](#); тензometрами рычажными по ГОСТ 18957-73 или указанными в п.5.7 измерительными инструментами по рискам, нанесенным на арматуру.

5.11. При электротермическом натяжении арматуры с нагревом вне формы величины удлинений, вызывающих напряжение арматуры, определяют как разность между полными удлинениями и потерями на смятие анкеров и деформации формы.

5.12. Полное удлинение арматуры определяют как разность расстояний между упорами силовой формы или стенда и длиной арматурной заготовки между анкерами, измеренных при одинаковой температуре.

5.13. Величину "смятие анкеров" определяют по данным испытаний анкеров в соответствии с п.3.9 [ГОСТ 10922-75](#).

5.14. Деформации формы на уровне упоров определяют как разность расстояний между ними до и после натяжения арматуры инструментом, указанным в п.5.7.

5.15. Измерение силы натяжения по величине удлинения может производиться в процессе натяжения и после его завершения.

## **6. Измерение силы натяжения арматуры методом поперечной оттяжки**

6.1. Метод основан на установлении зависимости между силой, оттягивающей арматуру на заданную величину в поперечном направлении, и силой натяжения арматуры.

6.2. Поперечная оттяжка арматуры может производиться на полной длине арматуры, натянутой между упорами формы (оттяжка на базе формы), и на базе упоров самого прибора (приборы с собственной базой).

6.3. При оттяжке арматуры на базе формы прибор упирается в форму, которая является звеном цепи измерения. При оттяжке на базе прибора прибор контактируется с арматурой в трех точках, но не находится в контакте с формой.

6.4. При измерении силы натяжения арматуры методом поперечной оттяжки в арматуре не должно быть остаточных деформаций.

6.5. При измерении силы натяжения арматуры методом оттяжки применяют механические приборы типа ПРДУ или электромеханические приборы типа ПИН.

6.6. Применяемые приборы должны иметь класс точности не ниже 1,5; цена деления шкалы не должна превышать 1% верхнего предельного значения контролируемого натяжения.

6.7. Погрешность градуировочной характеристики не должна превышать  $\pm 4\%$ .

Пример оценки погрешности при определении градуировочной характеристики приведен в справочном приложении 4.

6.8. Место установки электромеханических приборов должно находиться на расстоянии не менее 5 м от источников электрических помех.

6.9. Отношение прогиба арматуры к ее длине не должно превышать:


1:150 - для проволочной, стержневой и канатной арматуры диаметром до 12 мм;

1:300 - для стержневой и канатной арматуры диаметром более 12 мм.

6.10. При измерении силы натяжения арматуры прибор с собственной базой устанавливают на арматуре в любом месте по ее длине. При этом стыки арматуры не должны находиться в пределах базы прибора.

6.11. При измерении силы натяжения арматуры приборами без собственной базы (с оттяжкой на базе формы) приборы устанавливают в середине пролета между упорами (чертеж). Смещение места установки приборов от середины пролета не должно превышать 2% длины арматуры.

## **Схема установки приборов при измерении силы натяжения арматуры**

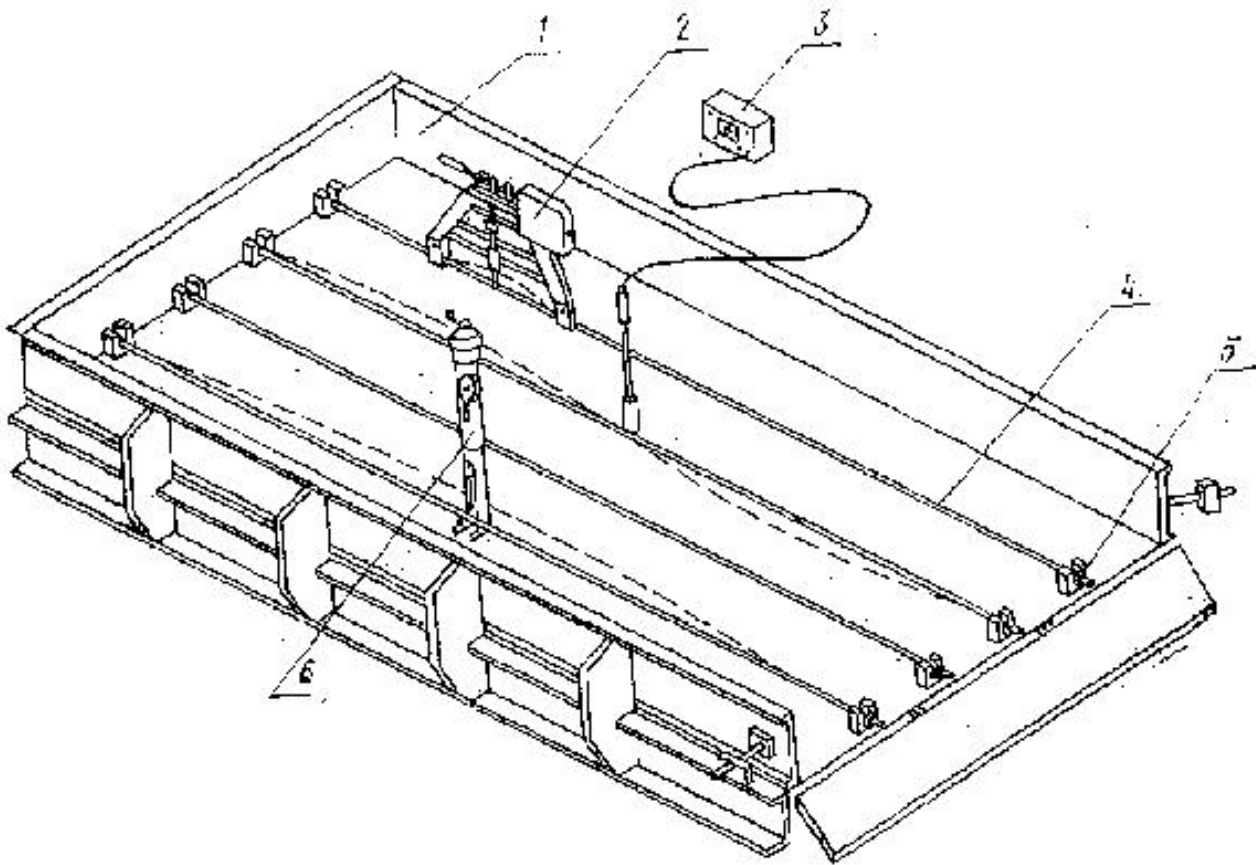

1 - форма; 2 - прибор ПИН; 3 - прибор ИПН-7;  
4 - арматура; 5 - упоры; 6 - прибор ПРДУ

## 7. Частотный метод измерения силы натяжения арматуры

7.1. Частотный метод основан на зависимости между напряжением в арматуре и частотой ее собственных поперечных колебаний, которые устанавливаются в натянутой арматуре через определенное время после выведения ее из состояния равновесия ударом или каким-либо другим импульсом.

7.2. Для измерения силы натяжения арматуры частотным методом применяют прибор ИПН-7 (без собственной базы).

7.3. Прибором ИПН-7 измеряют число колебаний натянутой арматуры за определенное время, по которым определяют силу натяжения с учетом градуировочной характеристики для данного класса, диаметра и длины арматуры.

7.4. Применяемые приборы должны обеспечивать измерение частоты собственных колебаний арматуры с погрешностью, не превышающей  $\pm 1,5\%$ .

7.5. Относительная погрешность определения силы натяжения арматуры не должна превышать  $\pm 4\%$ .

7.6. Место установки частотных приборов должно находиться от источника электрических помех на расстоянии не менее 5 м.

7.7. Первичный измерительный преобразователь при измерении силы натяжения арматуры приборами без собственной базы должен размещаться на участке арматуры, отстоящем от середины ее длины на расстоянии, не превышающем 2%.

Контролируемая арматура вдоль всей ее длины при колебании не должна соприкасаться со смежными арматурными элементами, закладными деталями и формой.

## **8. Определение градуировочных характеристик приборов**

8.1. Определение градуировочных характеристик приборов осуществляют путем сопоставления показаний прибора с заданной силой, фиксируемой по показаниям динамометра с классом точности не ниже 1,0, установленного последовательно с натягиваемой арматурой.

Определение градуировочных характеристик манометров допускается осуществлять без арматуры путем сопоставления показаний манометра и образцового динамометра, установленного последовательно с гидравлическим домкратом.

8.2. При градуировке проборов максимальная сила натяжения арматуры должна превышать номинальную проектную силу натяжения арматуры на величину допускаемого положительного отклонения. Минимальная сила должна составлять не более 50% номинального проектного значения.

Количество этапов нагружения должно быть не менее 8, а количество измерений на каждом этапе - не менее 3.

8.3. При максимальной силе натяжения арматуры показание образцового динамометра должно составлять не менее 50% его шкалы.

8.4. Определение градуировочных характеристик приборов, применяемых для измерения силы натяжения арматуры методом поперечной оттяжки и частотным методом.

8.4.1. Определение градуировочных характеристик приборов должно производиться для каждого класса и динамометра арматуры, а для приборов без собственной базы - для каждого класса, диаметра и длины арматуры.

8.4.2. Длина арматурных элементов, силу натяжения в которых измеряют приборами с собственной базой, должна превышать длину базы прибора не менее чем в 1,5 раза.



8.4.3. При измерении силы натяжения арматуры приборами без собственной базы:

длина арматурных элементов при градуировке не должна отличаться от длины контролируемых элементов более чем на 2%;

отклонение места размещения прибора или датчика прибора от середины длины арматуры не должно превышать 2% длины арматуры для механических приборов и 5% - для приборов частотного типа.

8.5. Пример построения градуировочной характеристики прибора ПРДУ приведен в справочном приложении 4.

## **9. Определение и оценка силы натяжения арматуры**

9.1. Силу натяжения арматуры определяют как среднее арифметическое результатов измерений. При этом количество измерений должно быть не менее 2.

9.2. Оценку силы натяжения арматуры производят путем сопоставления значений сил натяжения арматуры, полученных при измерении, с силой натяжения, заданной в стандарте или рабочих чертежах на железобетонные конструкции; при этом отклонение результатов измерений не должно превышать допусковых отклонений.

9.3. Оценка результатов определений силы натяжения арматуры по ее удлинению производится путем сопоставления фактического удлинения с удлинением, определенным расчетом.

Фактическое удлинение не должно отличаться от расчетных значений больше чем на 20%.

Пример расчета удлинения арматурной стали приведен в приложении 3.

## **10. Требования безопасности**

10.1. К измерению силы натяжения арматуры допускаются лица, обученные правилам техники безопасности, изучившие устройство оборудования и технологию измерения силы натяжения.

10.2. Должны быть разработаны и строго выполняться меры, обеспечивающие соблюдение требований безопасности на случай обрыва арматуры при измерении силы натяжения.

10.3. Лица, не участвующие в измерении силы натяжения арматуры, не должны находиться в зоне натянутой арматуры.

10.4. Для лиц, участвующих в измерении силы натяжения арматуры, должна быть обеспечена надежная защита щитами, сетками или переносными специально оборудованными кабинами, съемными инвентарными хомутами и козырьками, защищающими от выброса захватов и оборванных стержней арматуры.

## Приложение 1 (справочное). Схемы и технические характеристики приборов ПРДУ, ИПН-7 и ПИН

Приложение 1  
Справочное

### Прибор ПРДУ

Действие прибора ПРДУ при измерении силы натяжения стержневой арматуры и канатов основано на упругой оттяжке арматурного элемента в середине пролета между упорами, а при измерении силы натяжения проволоки - на оттяжке ее на базе упорной рамки прибора. Деформацию пружины прибора измеряют индикатором часового типа по [ГОСТ 577-68](#), которая представляет собой показание прибора  $Y_{пр}$ .


Поперечно оси арматуры создается постоянное перемещение системы из двух последовательно соединенных звеньев: натянутый арматурный элемент и пружина прибора.

С увеличением силы натянутой арматуры возрастает сопротивление поперечной оттяжке и уменьшается ее перемещение, а поэтому увеличивается деформация пружины прибора, т.е. показания индикатора прибора.

Градуировочная характеристика прибора зависит от диаметра и длины арматуры при работе на базе формы и только от диаметра - при работе на базе упорной рамки.

Прибор ПРДУ состоит из корпуса, шарнира с направляющей трубкой, ходового винта с лимбом и рукояткой, пружины со сферической гайкой, натяжного крюка, индикатора, упора или упорной рамки (черт.1 настоящего приложения).

### Схема прибора ПРДУ

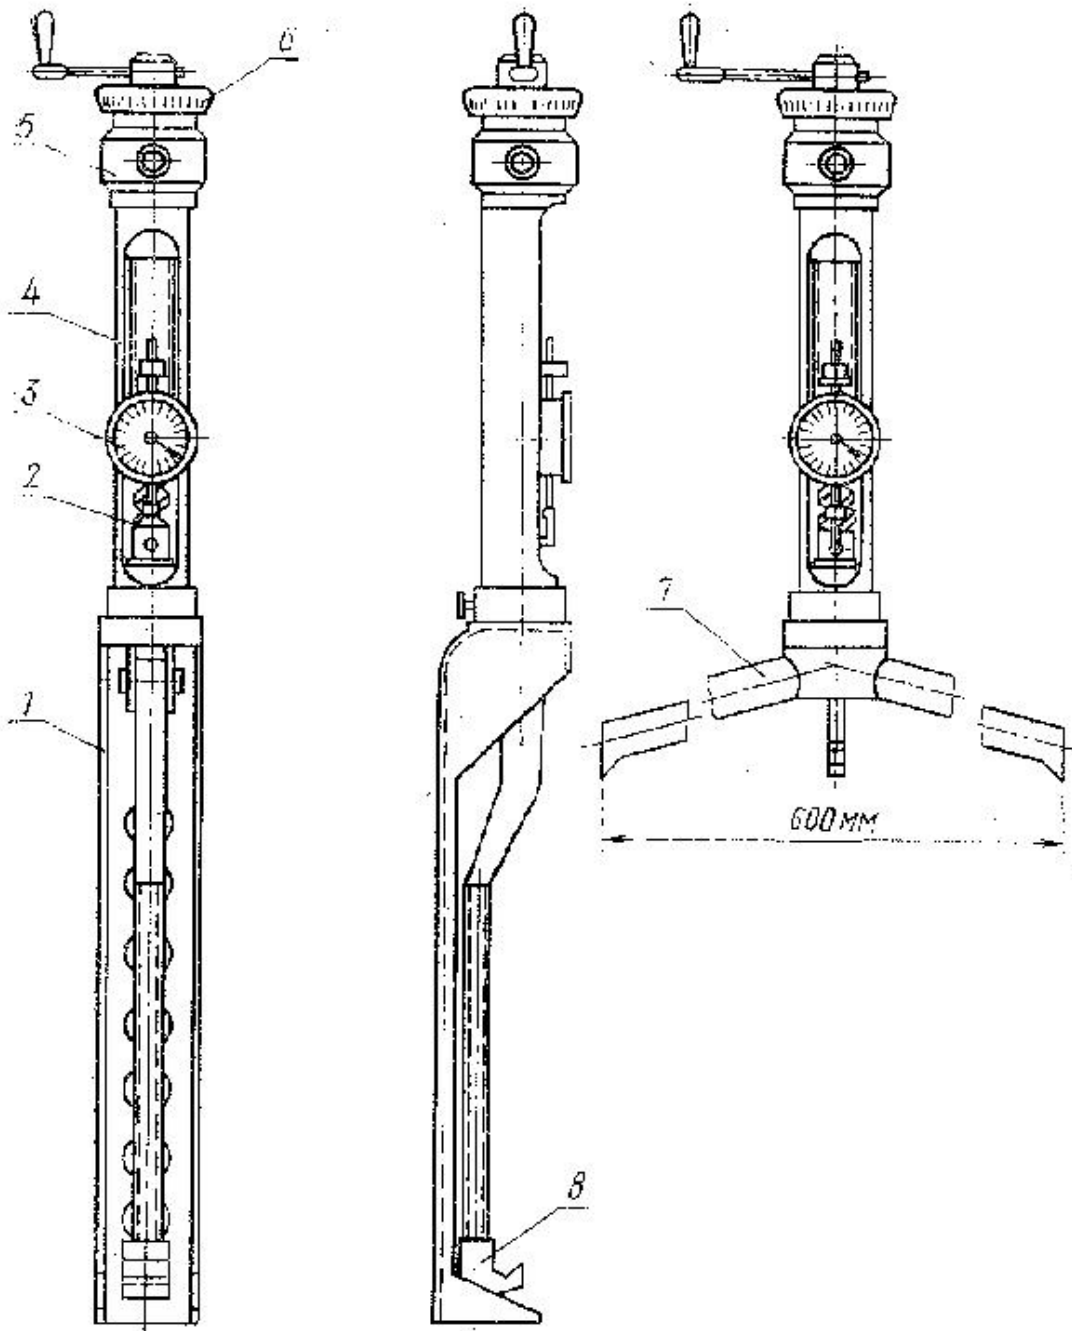

1 - упор; 2 - пружина; 3 - индикатор; 4 - корпус; 5 - шарнир;

6 - лимб с ручкой; 7 - собственная база; 8 - крюк

Черт.1

При измерении силы натяжения стержневой арматуры и канатов прибор устанавливают упором на стенд, поддон или форму. Крюк захвата заводят под стержень или канат и вращением ходового винта за его рукоятку обеспечивают контакт со стержнем или канатом. Дальнейшим вращением ходового винта создают предварительную оттяжку арматуры, величину которой фиксируют индикатором.

В конце предварительной оттяжки по риску на корпусе отмечают положение лимба, жестко соединенного с ходовым винтом (боковая поверхность лимба разбита на 100 частей), и затем продолжают вращение ходового винта на несколько оборотов.

После завершения выбранного числа оборотов записывают показания индикатора  $(Y_{\text{пр2}})$ . Силу натяжения арматуры определяют по градуировочной характеристике прибора  $P = f(Y_{\text{пр2}})$ .


При измерении силы натяжения арматурной проволоки диаметром 5 мм и менее упор заменяют упорной рамкой с базой 600 мм, а крюк захвата - малым крюком. Силу натяжения проволоки определяют по градуировочной характеристике прибора при установленной рамке.

При невозможности разместить упор прибора в плоскости между стенками форм (ребристые плиты, плиты покрытий и др.) он может быть заменен опорным листом с отверстием для прохода тяги с крюком.

## Прибор ИПН-7

Прибор состоит из низкочастотного частотомера с усилителем, размещенных в корпусе, счетчика и первичного измерительного преобразователя, соединенного проводом с усилителем (черт.2 настоящего приложения).

## Схема прибора ИПН-7

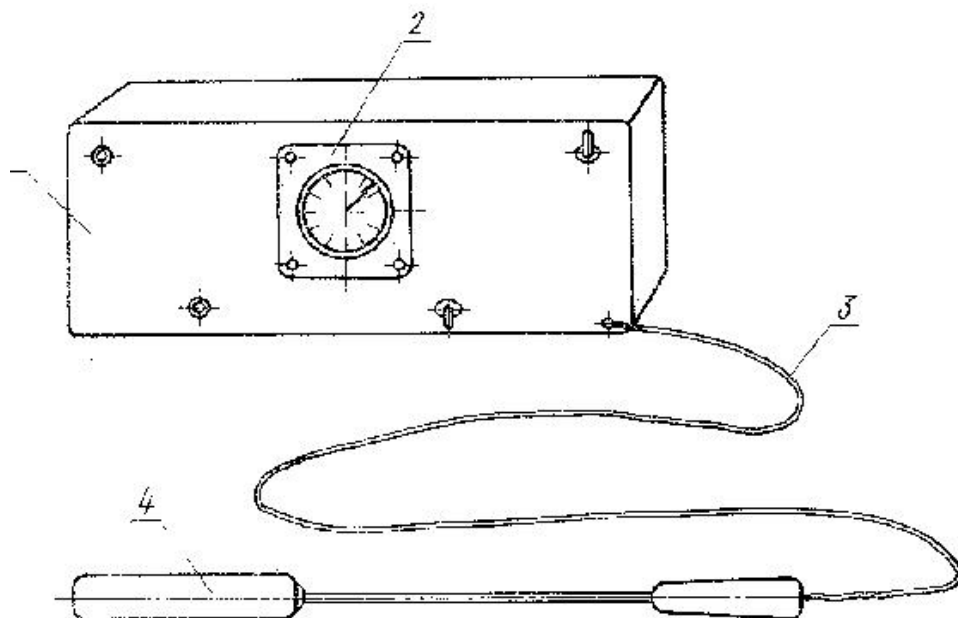

1 - корпус прибора; 2 - счетчик; 3 - провод;  
4 - первичный преобразователь

Черт.2

Принцип действия прибора основан на определении частоты собственных колебаний натянутой арматуры, которая зависит от напряжения и ее длины.

Колебания арматуры вызывают поперечно приложенным ударом или другим способом. Первичный измерительный преобразователь прибора воспринимает механические колебания, преобразовывает их в электрические, частоту которых после усиления отсчитывает электромеханический счетчик прибора. По частоте собственных колебаний, пользуясь градуировочной характеристикой, определяют силу натяжения арматуры соответствующих диаметров, классов и длин.

## Прибор ПИН


Прибор состоит из рамы с упорами, эксцентрика с рычажным устройством, регулировочной гайки, упругого элемента с тензорезисторами, крючка и элементов электрической схемы, размещенных в отдельном отсеке, которые содержат усилитель и счетное устройство (черт.3 настоящего приложения).

Прибор измеряет силу, необходимую для поперечного смещения натянутой арматуры на заданную величину.

Заданное поперечное смещение арматуры относительно упоров, прикрепленных к раме прибора, создают путем перемещения ручки эксцентрика в левое положение. При этом рычаг перемещает винт регулировочной гайки на величину, зависящую от эксцентриситета эксцентрика. Необходимая для осуществления перемещения сила зависит от силы натяжения арматуры и измеряется по деформациям упругого элемента.

Прибор градуируют для каждого класса и диаметра арматуры. Показания его не зависят от длины натянутой арматуры.

## Схема прибора ПИН

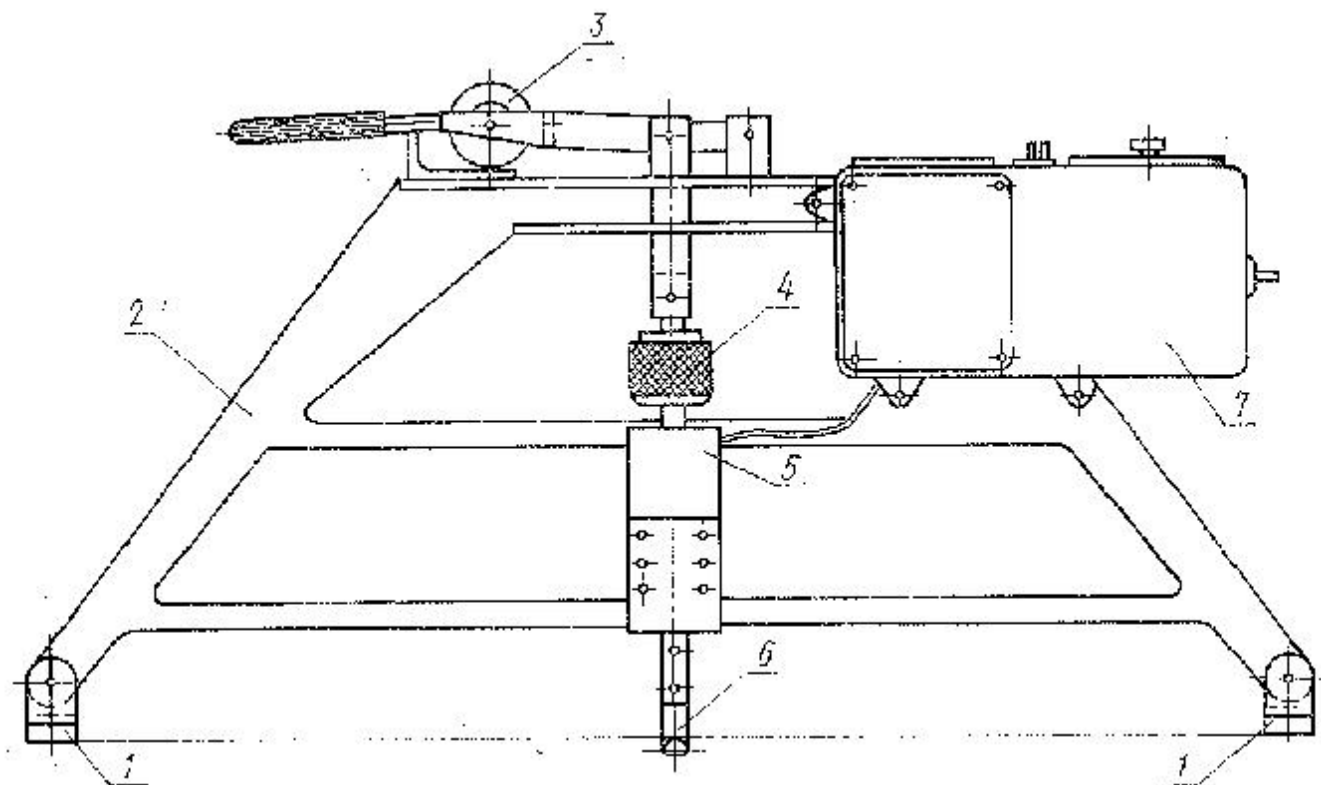

1 - упоры; 2 - рама; 3 - эксцентрик; 4 - регулировочная гайка; 5 - упругий элемент с проволочными тензорезисторами (размещается под кожухом); 6 - крючок; 7 - коробка с элементами электрической схемы

Основные технические характеристики приборов

	Сила натяжения, тс		Диаметр арматуры, мм		Длина арматуры, м		Длина собственной базы прибора, мм	Масса прибора, кг
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.		
ИПН-7	0,2	17	3 9 12 -	8 10 16 18	5,0 4,0 3,5 3,0	12 12 11 8	Без собственной базы	2,6
	0,6	34	4	5	0,8	Без ограничений	600	3,6
			6 9 12 - 20 - -	8 10 16 18 22 25 28	2,0 2,5 2,8 3,0 4,5 6,0 8,0	4 12 14 18 24 24 24	Без собственной базы	
	0,1	20	3	18	0,8	Без ограничений	600	4,5

**Приложение 2 (рекомендуемое). Журнал записи результатов измерений силы натяжения арматуры**

(Левая часть таблицы)

Дата изме- рения	Тип изде- лия	Данные арматуры					Данные прибора		
		Количест- во арма- турных элементов	Класс ар- матуры, марка стали	Диа- метр, мм	Длина, мм	Проектная сила натя- жения (но- минал и допуск)	Тип и номер	Множи- тель шкалы	Исход- ные по- казатели

Продолжение (Правая часть таблицы)

Показания по шкале				Сила натяжения  арматуры,  тс	Отклонения от проектных значений		Приме- чание
1-е  измере- ние	2-е  измере- ние	3-е  измере- ние	Среднее по  3 измерениям с учетом множителя шкалы		тс	%	

### Приложение 3 (справочное). Расчет удлинения арматурной стали



Расчет удлинения арматурной стали  $\Delta l$  при отношении величины ее предварительного напряжения  $\sigma_0$  к средней величине условного предела текучести  $\bar{\sigma}_{0,2}$  более 0,7 производится по формуле

$$\Delta l = \left[ \frac{\sigma_0}{E_a} + 0,074 \left( \frac{\sigma_0}{\bar{\sigma}_{0,2}} - 0,7 \right)^3 \right] l_a, \quad (1)$$

При отношении  $\sigma_0$  и  $\bar{\sigma}_{0,2}$  менее или равном 0,7 расчет удлинения производится по формуле

$$\Delta l = \frac{\sigma_0}{E_a} l_a, \quad (2)$$

где  $\sigma_0$  - предварительное напряжение арматурной стали, кгс/см<sup>2</sup>;

$\bar{\sigma}_{0,2}$  - средняя величина условного предела текучести арматурной стали, определяемая из опыта или принимаемая равной 1,05 кгс/см<sup>2</sup>;

$\sigma_{0,2}$  - браковочная величина условного предела текучести, определяемая по табл.5 [ГОСТ 5781-75](#), [ГОСТ 10884-81](#), табл.2 [ГОСТ 13840-68](#), ГОСТ 8480-63, кгс/см<sup>2</sup>;

$E_a$  - модуль упругости арматурной стали, определяемый по табл.29 СНиП П-21-75, кгс/см<sup>2</sup>;

$l_a$  - начальная длина арматуры, см.

Пример 1.

Расчетная длина арматурной стали класса А-IV при  $\sigma_0 = 5500$  кгс/см<sup>2</sup> и  $l_a = 1250$  см, натяжение - механически

м способом.

1. По табл.5 [ГОСТ 5781-75](#) определяют браковочную величину условного предела текучести  $\sigma_{0,2} = 6000 \text{ кгс/см}^2$ ; по табл.29 СНиП П-21-75 определяют модуль упругости арматурной стали  $E_a = 2 \cdot 10^6 \text{ кгс/см}^2$ .

2. Определяют величину

$$\bar{\sigma}_{0,2} = 1,05 \cdot \sigma_{0,2} = 1,05 \cdot 6000 = 6300 \text{ кгс/см}^2.$$

3. Вычисляют отношение  $\frac{\sigma_{0,2}}{\bar{\sigma}_{0,2}} = \frac{5500}{6300} = 0,873$ , поэтому удлинение арматурной стали определяют по формуле (1)

$$\Delta l = \left[ \frac{5500}{2 \cdot 10^6} + 0,074 \left( \frac{5500}{6300} - 0,7 \right)^3 \right] 1250 = 3,92.$$

Пример 2.

Расчет удлинений высокопрочной арматурной проволоки класса Вр·П при  $\sigma_0 = 9000 \text{ кгс/см}^2$  и  $l_a = 4200 \text{ см}$ , натяжение - механическим способом.

1. По результатам контрольных испытаний определяют среднюю величину условного предела текучести  $\bar{\sigma}_{0,2} = 13400 \text{ кгс/см}^2$ ; по табл.29 СНиП 11-21-75 определяют модуль упругости арматурной стали Вр·П.  $E_a = 2 \cdot 10^6 \text{ кгс/см}^2$ .

2. Вычисляют отношение  $\frac{\sigma_0}{\bar{\sigma}_{0,2}} = \frac{9000}{13400} = 0,67$ , поэтому удлинение арматурной стали определяют по формуле (2).

$$\Delta l = \frac{9000}{2 \cdot 10^6} \cdot 4200 = 18,9 \text{ см}.$$

**Приложение 4 (справочное). Пример оценки относительной погрешности при определении градуировочной**

# характеристики прибора

Приложение 4  
Справочное

Необходимо установить относительную погрешность при определении градуировочной характеристики прибора ПРДУ для арматуры класса А-IV диаметром 25 мм, длиной 12,66 м при максимальной силе натяжения  $P_{\max} = 27$  тс, заданной в рабочих чертежах.

1. На каждой ступени нагружения  $P^1, P^2 \dots P^n$  определяют силу натяжения арматуры  $P'_{\max}, P'_{\min}, P''_{\max}, P''_{\min} \dots P^n_{\max}, P^n_{\min}$ , соответствующие показанию прибора.

$$Y'_{\text{пр. max}}, Y'_{\text{пр. min}}, Y''_{\text{пр. max}}, Y''_{\text{пр. min}} \dots Y^n_{\text{пр. max}}, Y^n_{\text{пр. min}}$$

на этих ступенях нагружения. Так на первой ступени нагружения

$$P^1 = 15 \text{ тс}, P'_{\max} = 15,190 \text{ тс}, P'_{\min} = 14,905 \text{ тс}, Y'_{\text{пр. max}} = 295 \text{ делений}, \\ Y'_{\text{пр. min}} = 292 \text{ деления.}$$

2. Определяют размах показаний в тс

$$\Delta P^1 = P'_{\max} - P'_{\min}, \Delta P^2 = P''_{\max} - P''_{\min} \dots \Delta P^n = P^n_{\max} - P^n_{\min}.$$

Для первой ступени нагружения он составляет:

$$\Delta P^1 = 15,190 - 14,905 = 0,285 \text{ тс.}$$

3. Определяют относительный размах показаний в процентах

$$\Delta P = \frac{\Delta P}{P} \cdot 100 \Delta P \%, \Delta P^2 = \frac{\Delta P^2}{P^2} \cdot 100\% \dots \Delta P^n \% = \frac{\Delta P^n}{P^n} 100\%.$$

Для первой ступени нагружения он составит:

$$\Delta P' \% = \frac{0,285}{15} \cdot 100 = 1,9\%, \text{ что не превышает } 4,0\% .$$

4. Пример расчета максимальной и минимальной силы при градуировке:

$$P_{\max}^{\Gamma} = 27 \cdot 1,1 = 30 \text{ тс};$$

$$P_{\min}^{\Gamma} = 30 \cdot 0,5 = 15 \text{ тс}.$$

Величина ступеней загрузки должна быть не более


$$0,15(P_{\max}^{\Gamma} - P_{\min}^{\Gamma}) = 0,15(30 - 15) = 2,25 \text{ тс} .$$

Принимают величину ступени нагружения (кроме последней ступени) равной 2 тс. Величину последней ступени загрузки принимают 1 тс.

На каждой ступени берут 3 отсчета ( $Y_{\text{пр.1}}, Y_{\text{пр.2}}, Y_{\text{пр.3}}$ ), из которых определяют среднее арифметическое значение  $Y_{\text{пр.ср}}$ . Полученные значения градуировочной характеристики приведены в виде таблицы и графика (чертеж настоящего приложения).

$P, \text{тс}$	Показания прибора в делениях			
	1	2	3	ср.
15	295	295	292	294
17	315	317	313	315
19	334	337	337	336
21	353	356	352	354
23	373	370	374	372
25	392	388	387	388
27	405	402	400	202
29	416	412	213	414
30	421	417	421	419

**Градуировочная характеристика прибора  
ПРДУ**

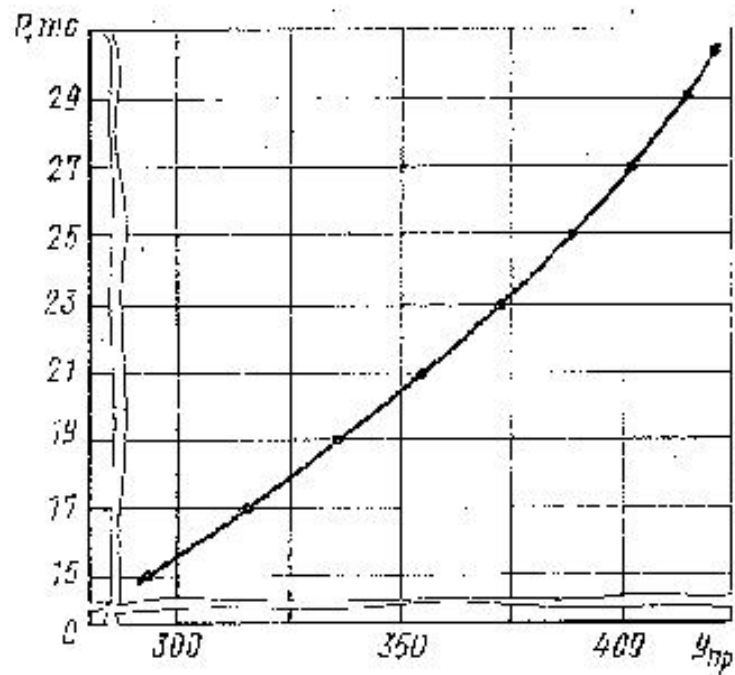

Текст документа сверен по:  
официальное издание  
М.: Издательство стандартов, 1988